

Instruções de montagem



AIRCELL®5

BNC-Male, crimp / item. no.: 772100



1 Corte a extremidade do cabo em ângulos retos. Empurre a manga de crimpagem sobre a extremidade do cabo. Retire 16mm revestimento externo.



2 Torça a trança de cobre em ângulos retos.



3 Retire 4 mm da folha de cobre com uma faca.



4 Remova 4 mm do dielétrico espumado.



5 Coloque o pino interno no condutor e a solda / crimpagem.



6 Empurre a ponta do cabo assim preparada até o Stop (click) na carcaça do conector



7 Corte a trança de cobre com o cortador lateral E mova a manga de crimpagem para a frente



8 Prenda a manga de crimpagem com o alicate de crimpagem, de modo que a trança de cobre fique presa entre o alojamento do conector e a luva de crimpagem.